



Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Kuntatekniikan keskus

15.4.2018

MUISTUTUS NÄHTÄVILLÄ OLEVAAN SUUNNITELMAEHDOTUKSEEN

REKOLAN LIIKUNTAPUISTON LIIKUNTA-ALUESUUNNITELMA

Nähtävillä olevaan puistosuunnitelmaan liittyen muistutan, että liikuntapuiston hulevesijärjestelyjä tulee parantaa muutostöiden yhteydessä.

Aluesuunnitelmassa on esitetty Joukontien varrelle puiston puolelle säilyvä avo-oja. Avo-oja ei säily vaan poistuu Joukontien peruskorjauksen yhteydessä. Joukontien varren kiinteistöjen on edellytetty liittyvän jatkossa uuteen Joukontien alle rakennettavaan hulevesiviemäriin. Puistosuunnittelussa tulee huomioida avo-ojan poistuminen ja liikuntapuiston hulevesien johtaminen tarvittavassa laajuudessa Joukontien hulevesiviemäriin.

Lähetin 14.11.2017 Ari Asikaiselle sähköpostin liikuntapuiston länsiosan hulevesitilanteesta.

'Liikuntapuiston länsiosassa nykyisen hiekkakentän alueella on nykytilanteessa ongelmia sadeveden johtamisessa. Sakarintien ja kentän välillä Eevantien risteyksessä ei ole kunnon ojaa, jolloin ylämäestä Eevantietä pitkin valuva sadevesi kulkeutuu kentälle. Koska hiekkakentän alueella ei ole sadeveden poistojärjestelmää, kentälle ja Eevantien ylämäen alueelle satanut vesi lammikoituu kentälle. Kentän ja meidän tontin välillä hiekkakentän puolella on vain matala painanne, ei ojaa, jolloin vesi kulkeutuu runsaalla sateella kentän kautta myös meidän pihallemme saakka.

Tavanomaisen ja runsaan sateen yhteydessä kentälle muodostuu iso vesilammikko, joka tyhjenee sateen jälkeen melko hitaasti. Erittäin runsaalla sateella (muutaman kerran vuodessa) tilanne muodostuu hankalaksi, kun sadevesi valuu suoranaisena jokena alas Eevantietä kentälle, ja vedenpoiston puuttuessa vesi nousee kentän lisäksi myös pihallemme yhdeksi isoksi lammikoksi.'

Aluesuunnitelmassa leikkipaikan ja Sakarintien väliin on esitetty uusi painanne. Tämä vähentää veden kulkeutumista tieltä kentälle. Aluesuunnitelmassa ei ole esitetty ojaa tai painannetta liikuntapuiston huoltoalueen ja Joukontie 23:n rajalle. Tonttirajalla olevaa pientä painannetta tulisi verkkoaidan uusimisen yhteydessä syventää ja levenittää, ei poistaa. Painanne estäisi kentän sulamisvesien ja sadeveden kulkeutumisen asuintontille. Vaihtoehtoisesti huoltoalueelle on lisättävä sadevesikaivot, jotka johdetaan Joukontien hulevesiviemäriin.

Kentän länsiosan avo-ojat liittyvät Eevantien alittavaan ojarumpuun kentän ja joukontie 23:n tontin kulmassa. Oja ei laske Joukontielle asti, vaan avo-ojan kaato on Joukontieltä kentän nurkan suuntaan. Eevantien alittava ojarumpu ei riitä ainoaksi liikuntapuiston länsiosan sulamisvesien ja sadevesien poistoreitiksi. Esimerkiksi huhtikuussa 2018 lumien sulaessa liikuntapuiston ja Joukontie 23:n tontin nurkassa Eevantien alittava ojarumpu oli jäässä lumien sulamisen aikaan, kuten muutamana aikaisempanakin keväänä, jolloin liikuntapuiston sulamisvedet aiheuttivat tulvan Eevantielle. Lähetin tulvasta ilmoituksen Vantaan maankäytön asiakaspalveluun 6.4.2018, ja ojarumpu käytiin sulattamassa.

Nykyisin Joukontie 23:n ja liikuntapuiston verkkoaidan ja kuusaidan välissä tonttien sisäkulmassa varastokonttien vieressä on sadevesikaivo. Kentän keskialueen sadevedet kulkeutuvat kaivoon. Tiedossani ei ole, mihin kaivon vedet johdetaan. Sadevesikaivo tulee säilyttää ja johtaa sen vedet Joukontien hulevesiviemäriin.

Muita huomioita aluesuunnitelmaan:

Leikkaus A: liikuntapuiston ja Joukontie 23:n tontin välistä verkkoaitaa ei ole esitetty leikkauksessa (on esitetty aluesuunnitelmassa). Lisäksi tonttien välinen raja (puistoalueen raja) sijaitsee ojan pohjassa, ei kuusaidan kohdalla. Rajamerkit sijaitsevat ojassa ojan molemmissa päissä.

Pintarakenteet: toivon liikuntapuiston toteutuksessa ja etenkin alueen pintarakenteiden valinnassa huomioitavan Vantaan kaupungin ympäristöpolitiikan 2012-2020 mukaiset linjaukset, ja välttävän mm. kumirouheen käyttöä.

Ystävällisin terveisin