

Jakelun mukaan

Viite: Vantaan ympäristökeskuksen 17.11.2017 kehoitus

Tarkastus Vantaan Golfpuisto Oy:n työmaalle ja työmaan pohjoispuoliseen maastoon tulvatilanteen toteamiseksi

Aika: 3.1.2018 klo 12-13.30

Paikka: Vantaan Golfpuisto Oy:n työmaa Vantaan Petikossa (kiinteistöt 92-405-8-38-V504 ja 92-405-8-33 sekä 92-405-8-42) ja työmaan pohjoispuolinen maasto (kiinteistöt 92-405-8-42 ja 92-405-5-18)

Osallistujat: Jari Koski, Vantaan Golfpuisto Oy puheenjohtaja
Marco Furu, golfkenttätömaan vastaava työnjohtaja (osan aikaa)
Hannu Sippo (osan aikaa)
Sami Soininen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ympäristövastuualue (ely-keskus)
Päivi Jäntti-Hasa, Vantaan ympäristökeskus

Tarkastuksella tehty havainnot

Vantaan ympäristökeskus teki 3.1.2018 tarkastuksen golfkentän edustajien ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa golfkenttätömaalle sekä työmaan pohjoispuolella olevaan maastoon tulvatilanteen toteamiseksi. Furu antoi tarkastuksella 3.1.2018 päivitetty vedenpinnanseurantatiedot työmaa-alueelta olevilta mittapaaluilta 1 ja 2 (liite 1). Sito Oy on seurannut vedenpinnan korkeutta Herukkaajan uudella kaivetulla uoma-osuudella 21.11.2017 alkaen.

Golfkenttätömaa

Tarkastettiin Herukkaajan uusi kaivettu uomaosuus, golfkenttätömaan luoteisosassa. Tarkastuksella käveltiin uuden, kaivetun Herukkaajan uomaosuuden itäreunaa ja käytiin kartalla esitetyissä kohteissa (liite 2). Tarkastuksella golfkenttätömaalla otettuja valokuvia on liitteenä 3.

Todettiin, että Herukkaajassa näkyi muovisen mustan, halkaisijaltaan noin 300 mm putken pää. Vesi virtasi putken päältä. Noin 100 m pohjoisempana uomassa todettiin ilmeisesti ko. putken toinen pää. Furu kertoi, että Herukkaajaan on asennettu kaksi noin 120 metriä pitkää halkaisijaltaan 300 mm:n väliaikaista putkea. Putket on asennettu sen varmistamiseksi, että jos uoma sortuu, osa ojavesistä voidaan johtaa putkien kautta. Soininen totesi, että Herukkaajan luiskat ovat ko. osuudella erittäin jyrkät ja että niitä pitäisi loiventaa uusien sortumien estämiseksi ja että luiskat olisi suojattava eroosiolta esim. geotekstiileillä. Furu

totesi, että uomaa on pidetty auki kaivinkoneella (liite 2 kohde 1). Uuden kaivetun Herukkaajan uoman länsiosassa seurataan vedenpinnankorkeutta mittapaalulla 1 (liite 2 kohde 2).

Vantaan ympäristökeskukselle on 29.11.2017 toimitettu Vantaan Golfpuisto Oy:n toimintaesitys tulvatilanteen korjaamiseksi. Vaihtoehtoiksi on esitetty Herukkaajan putkittaminen noin 120 metrin matkalta golfkentän hallinnoimalla alueella, mikäli avouoman ylläpito alueella osoittautuu mahdottomaksi. Furu totesi, että jos uoma jätetään avoimeksi, luiskat loivennetaan.

Golfkenttätömaan pohjoisreunalla on tehty tieyhteys Herukkaajan yli. Furu totesi, että tieyhteyden alla on halkaisijaltaan 1 metrin rumpu ja että tulvatilanteissa vesi on virrannut tien yli (liite 2 kohde 3). Ko. tieyhteyden länsireunalla on mittapaalu 2, jossa seurataan vedenpinnankorkeutta.

Golfkenttätömaan pohjoispuolinen maasto

Herukkaajan tulva-alue oli suppeampi ja vedenkorkeus laskenut 10.11.2017 tulvatilanteeseen verrattuna. Maastossa oli kuitenkin edelleen tulva. Tulva-alue on merkitty karttaan (liite 2). Tarkastuksella käveltiin maastossa tulva-alueen länsireunaa, Natura-alueen eteläosassa olevalle niitylle saakka (liite 2 kohde 3). Tarkastuksella golfkentän pohjoispuolelta tulvatilanteesta otettuja valokuvia liitteinä 4.

Toimenpiteet

Golfkenttätömaan pohjoispuolella olevassa maastossa oli edelleen tulva. Vantaan ympäristölautakunnalle tullaan esittämään, että lautakunta päättäisi pyytää Etelä-Suomen aluehallintovirastoa tekemään asiasta hallintopakkopäätöksen. Ympäristökeskus on pyytänyt Uudenmaan ely-keskusta antamaan asiasta lausunnon.



Päivi Jäntti-Hasa

ympäristötarkastaja

p.040 841 9973, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Liitteet

liite 1. vedenpinnanseurantatiedot 3.1.2018

liite 2. kartta

liite 3. valokuvia golfkenttätömaalta 3.1.2018 (8 kpl)

liite 4. valokuvia työmaan pohjoispuolisesta maastosta 3.1.2018 (4 kpl)

Jakelu

osallistujat ja Ville Nurmi sekä Sanna Vaalgamaa, Sito Oy

Tiedoksi

Vantaan kaupunki / apulaiskaupunginjohtaja, ympäristöjohtaja, rakennusvalvonta sekä kiinteistöt ja asuminen


Vesi korkeimmillaan 217 cm korkeudella mitassa Vettä poist. 145 cm

Vesi 10.10.2017 - 30.11.2017 mittaukseen veden korkeus 77

Herukkaajan mittapaalut vedenkorkeus

Päiv.	Paalu 1	Paalu 2	AIKA	
21.11.2017	130	170	9.00	Ojaa syvennettiin noi 0.50 cm kaivttu 16.30 valmiiksi
22.11.2017	100	140	9.00	
23.11.2017	90	130	9.00	
24.11.2017	80	120	9.00	
27.11.2017	80	120	12.00	Viikonloppuna satanut että ei ole vedenpinta laskenuut.
28.11.2017	80	120	9.00	Ojaa syvennetty putken yläpäästä
29.11.2017	80	129	8.00	
30.11.2017	77	117	9.00	
1.12.2017	70	110	10.00	
4.12.2017	75	115	9.00	Vettäsatia sunnuntaina ja lumetsuli
5.12.2017	65	105	10.00	
7.12.2017	65	105	9.00	Ojaa syvennettiin loppupäivästä
8.12.2017	80	125	9.00	Ojan penkka sortunut vesi noussut
11.12.2017	80	125	9.00	
12.12.2017	75	120	10.00	Ojaa "perataan" iltapäivästä
13.12.2017	75	120	9.00	
14.12.2017	70	115	9.00	
15.12.2017	70	110	10.00	
18.12.2017	70	110	9.00	
19.12.2017	65	105	10.00	Ojaa syvennetty
20.12.2017	60	100	9.00	
21.12.2017	65	105	9.00	
22.12.2017	65	105	9.00	
27.12.2017	63	103	9.00	Ojaa syvennetty
28.12.2017	45	85	9.00	Ojaa syvennetty
29.12.2017	40	80	9.00	Ojaa syvennetty
2.1.2018	30	70	9.00	
3.1.2018	35	75	9.00	Ojan länsipuolelle luiskaamaan ojaa ja syventämään

5.1.2018 13:43:45

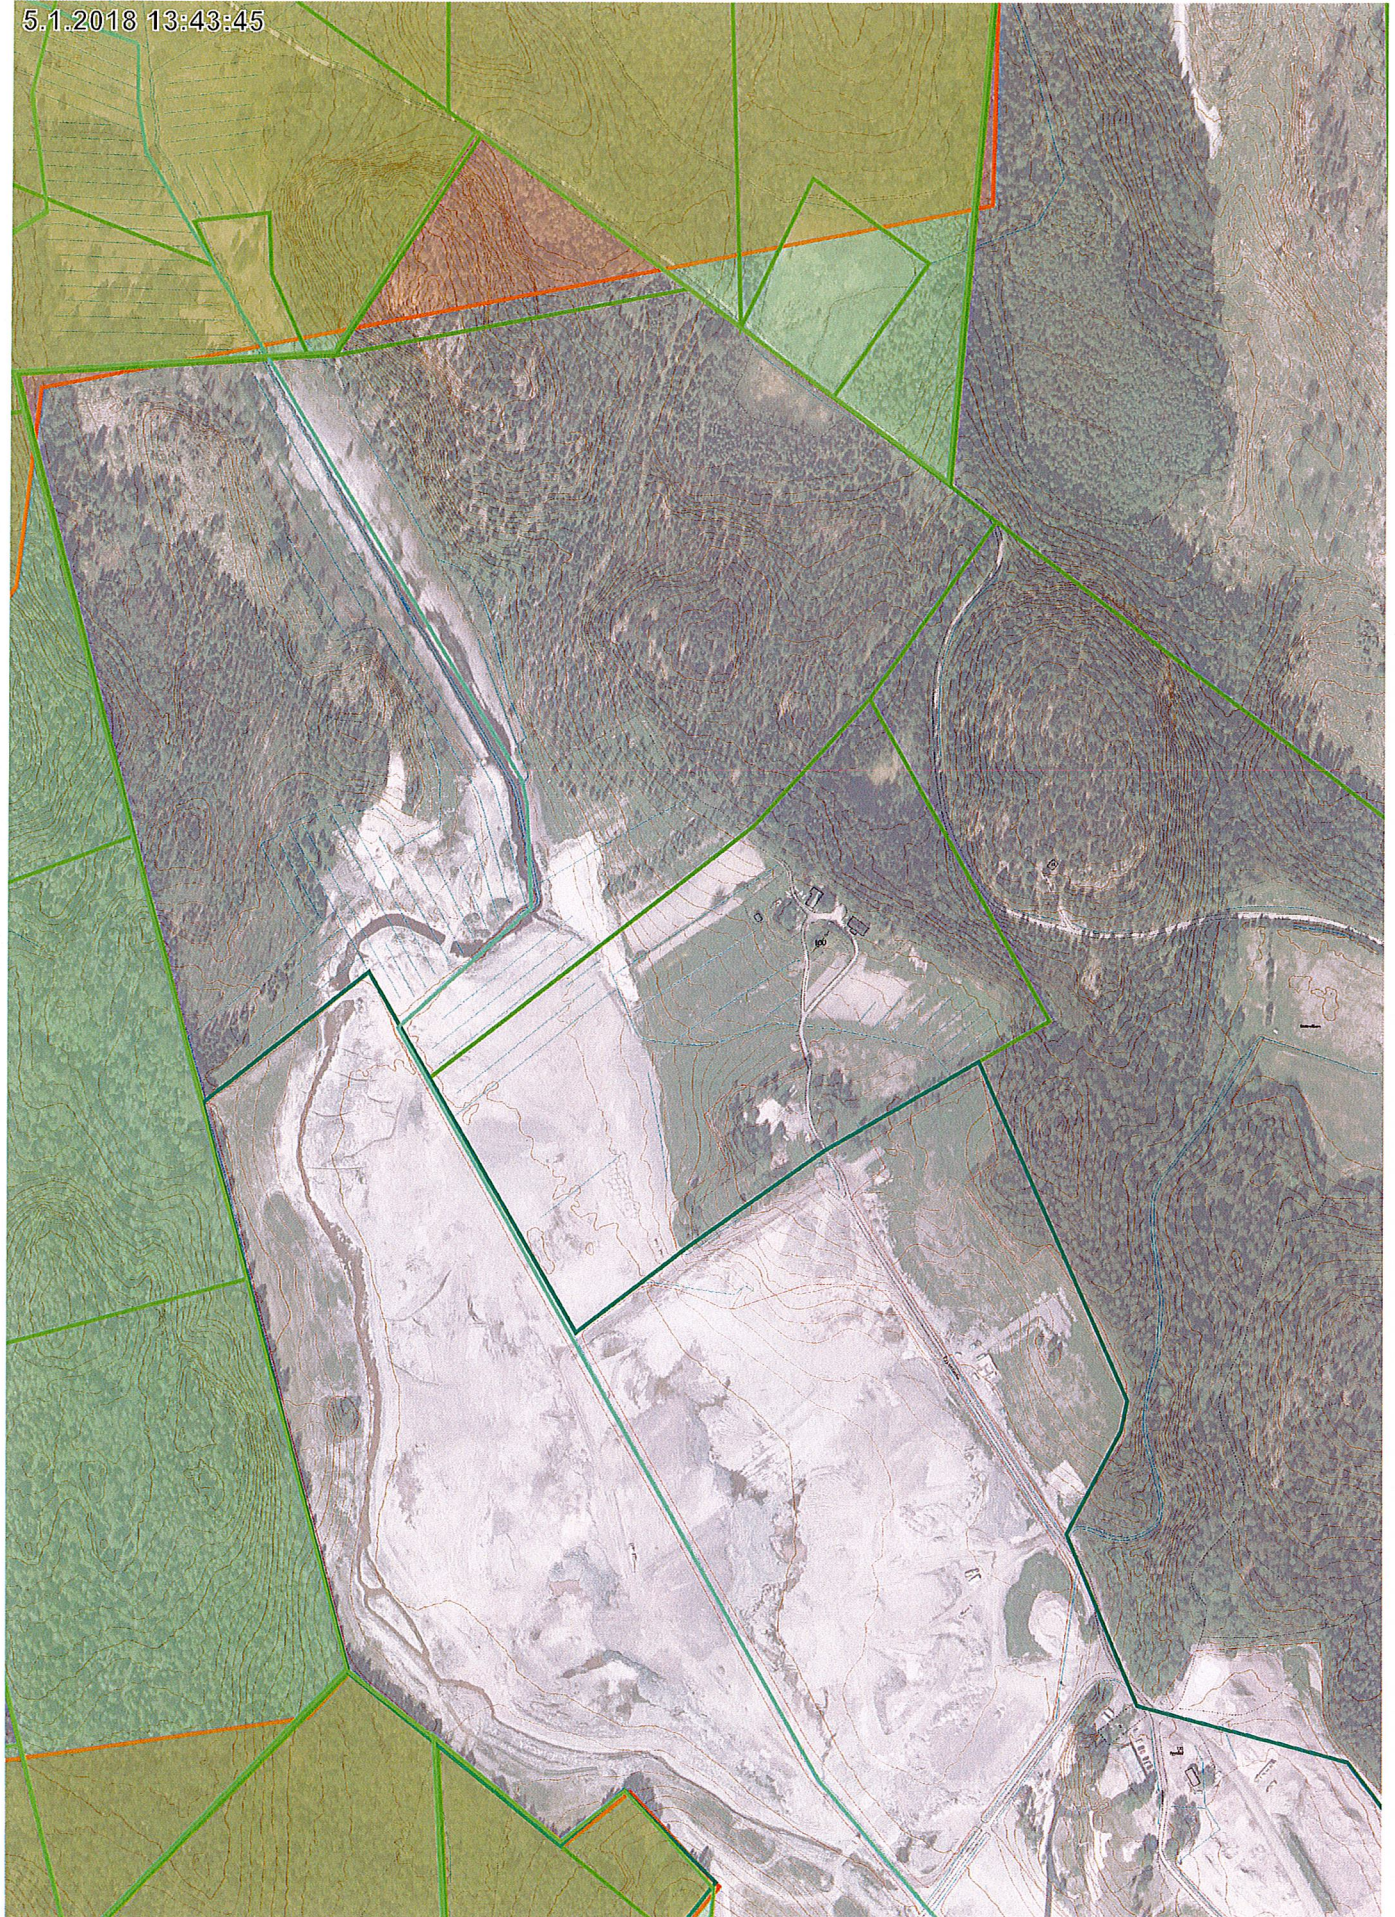

ontit), Maailman, Vuokra-alueet, Vesilain tarkoittamat purot, Luonnonsuojelulalla rauhoitetut alueet ©Vantaan kaupunki
Natura-alueet ©Ympäristökeskus